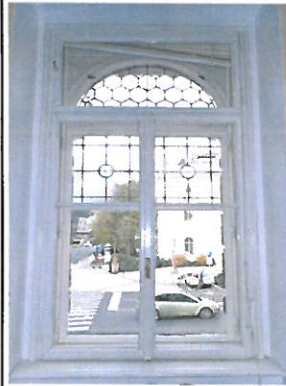


Výpis oken s popisem :

1.NP	0.25	Spaletové okno dělené třemi křídly a horním půlkulatým dílem vně 1549 x 2441 mm. Okno je z měkkého dřeva. Především vnější křídla jsou za životnosti, srazové klapačky vypršené, ztřeštělé. Křídla jsou rozklíčena a mají silně se rozpadající čepy. Statika křidel je velmi narušena a závěsy jsou v zadlabání uvolněna. Křídla nelze pohodlně otvírat, protože zde dochází ke kolizi křídla s meziokením parapetním deštěním jak následkem svěšení a zkroucení křidel, tak i z důvodu degradace a prohýbání spodního deštěního okenního rámu. Okenní rozvory nejsou funkční a okno nelze kompletně uzavřít. Hrozí zde nebezpečí zranění a prasknutí skla při zavírání křidel. Rám okna je velmi poškozený jak mechanicky, tak i následkem působení vnějších povětrnostních vlivů a je již za svou životnosti. Jako těštění okenních křidel je osazen jen těžko odstranitelný tzv. kovotěs. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní meziokenní parapetní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná nebo vhodná výměna celého okna za repliku celého okna <u>Popis dalších individuálních vad okna:</u> - záskočka křidel je nefunkční - vnější křídla nelze uzavřít - vnitřní křídla nelze uzavřít			kancelář	replika
-----------------	-----------------	--	---	---	---------------------	--------------------

1.NP	0.26 Špaletové okno dělené třemi křídly a horním půlkulatým dílem vně 1549 x 2441 mm. Okno je z měkkého dřeva. Především vnější křídla jsou za životností, srazové klapačky vypršelé, zteřelé. Křídla jsou rozklíčena a mají silně se rozpadající čepy. Statika křidel je velmi narušena a závěsy jsou v zadlabání uvolněna. Křídla nelze pohodlně otvírat, protože zde dochází ke kolizi křídla s meziokením parapetním deštěním jak následkem svěšení a zkroutení křidel, tak i z důvodu degradace a prohýbání spodního deštěního okenního rámu. Okenní rozvory nejsou funkční a okno nelze kompletně uzavřít. Hrozí zde nebezpečí zranění a prasknutí skla při zavírání křidel. Rám okna je velmi poškozený jak mechanicky, tak i následkem působení vnějších povětrnostních vlivů a je již za svou životností. Jako těštění okenních křidel je osazen jen těžko odstranitelný tzv. kovotěs. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní mezi okenní parapetní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná nebo vhodná výměna celého okna za repliku celého okna <u>Popis dalších individuálních vad okna:</u> - záskočka křidel je nefunkční - vnější křídla nelze uzavřít - vnitřní křídla nelze uzavřít - vypadaný tmel zasklení	 	kancelář	replika v krajním příp. repase
1.NP	0.27 Špaletové okno dělené třemi křídly a horním půlkulatým dílem vně 1549 x 2441 mm. Okno je z měkkého dřeva. Především vnější křídla jsou za životností, srazové klapačky vypršelé, zteřelé. Křídla jsou rozklíčena a mají silně se rozpadající čepy. Statika křidel je velmi narušena a závěsy jsou v zadlabání uvolněna. Křídla nelze pohodlně otvírat, protože zde dochází ke kolizi křídla s meziokením parapetním deštěním jak následkem svěšení a zkroutení křidel, tak i z důvodu degradace a prohýbání spodního deštěního okenního rámu. Okenní rozvory nejsou funkční a okno nelze kompletně uzavřít. Hrozí zde nebezpečí zranění a prasknutí skla při zavírání křidel. Rám okna je velmi poškozený jak mechanicky, tak i následkem působení vnějších povětrnostních vlivů a je již za svou životností. Jako těštění okenních křidel je osazen jen těžko odstranitelný tzv. kovotěs. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní mezi okenní parapetní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná nebo vhodná výměna celého okna za repliku celého okna <u>Popis dalších individuálních vad okna:</u> - záskočka křidel je nefunkční - vnější křídla nelze uzavřít - vnitřní křídla nelze uzavřít - vypadaný tmel zasklení - intenzivní koroze sloupků ve spodní části	 	kancelář	replika
1.NP	0.28 Špaletové okno dělené třemi křídly a horním půlkulatým dílem vně 1549 x 2441 mm. Okno je z měkkého dřeva. Především vnější křídla jsou za životností, srazové klapačky vypršelé, zteřelé. Křídla jsou rozklíčena a mají silně se rozpadající čepy. Statika křidel je velmi narušena a závěsy jsou v zadlabání uvolněna. Křídla nelze pohodlně otvírat, protože zde dochází ke kolizi křídla s meziokením parapetním deštěním jak následkem svěšení a zkroutení křidel, tak i z důvodu degradace a prohýbání spodního deštěního okenního rámu. Okenní rozvory nejsou funkční a okno nelze kompletně uzavřít. Hrozí zde nebezpečí zranění a prasknutí skla při zavírání křidel. Rám okna je velmi poškozený jak mechanicky, tak i následkem působení vnějších povětrnostních vlivů a je již za svou životností. Jako těštění okenních křidel je osazen jen těžko odstranitelný tzv. kovotěs. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní mezi okenní parapetní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná nebo vhodná výměna celého okna za repliku celého okna <u>Popis dalších individuálních vad okna:</u> - intenzivní koroze sloupků ve spodní části - jen velmi špatně se zavírají křídla - absence paty klapačky	 	kancelář	replika

1.NP	0.30	Špaletové okno dělené třemi křídly a horním půlkulatým dílem vně 1549 x 2441 mm. Okno je z měkkého dřeva. Především vnější křídla jsou za životností, srazové klapačky vypršelé, zteřelé. Křídla jsou rozklíčena a mají silně se rozpadající čepy. Statika křidel je velmi narušena a závěsy jsou v zadlabání uvolněna. Křídla nelze pohodlně otvírat, protože zde dochází ke kolizi křídla s meziokením parapetním deštěním jak následkem svěšení a zkroutení křidel, tak i z důvodu degradace a prohýbání spodního deštěního okenního rámu. Okenní rozvory nejsou funkční a okno nelze kompletně uzavřít. Hrozí zde nebezpečí zranění a prasknutí skla při zavírání křidel. Rám okna je velmi poškozený jak mechanicky, tak i následkem působení vnějších povětrnostních vlivů a je již za svou životností. Jako těštění okenních křidel je osazen jen těžko odstranitelný tzv. kovotěs. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní mezi okenní parapetní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná nebo vhodná výměna celého okna za repliku celého okna <u>Popis dalších individuálních vad okna:</u> - záskočka křidel je nefunkční - vnější křídla nelze uzavřít - vnitřní křídla nelze uzavřít			kancelář	replika
1.NP	0.31	Špaletové okno dělené třemi křídly a horním půlkulatým dílem vně 1512 x 2497 mm. Okno je z měkkého dřeva. Především vnější křídla jsou za životností, srazové klapačky vypršelé, zteřelé. Křídla jsou rozklíčena a mají silně se rozpadající čepy. Statika křidel je velmi narušena a závěsy jsou v zadlabání uvolněna. Křídla nelze pohodlně otvírat, protože zde dochází ke kolizi křídla s meziokením parapetním deštěním jak následkem svěšení a zkroutení křidel, tak i z důvodu degradace a prohýbání spodního deštěního okenního rámu. Okenní rozvory nejsou funkční a okno nelze kompletně uzavřít. Hrozí zde nebezpečí zranění a prasknutí skla při zavírání křidel. Rám okna je velmi poškozený jak mechanicky, tak i následkem působení vnějších povětrnostních vlivů a je již za svou životností. Jako těštění okenních křidel je osazen jen těžko odstranitelný tzv. kovotěs. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní mezi okenní parapetní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná nebo vhodná výměna celého okna za repliku celého okna <u>Popis dalších individuálních vad okna:</u> - záskočka křidel je nefunkční - vnější křídla nelze uzavřít - vnitřní křídla nelze uzavřít - mech.poškození rámu, křidel a klapáček			kancelář	replika
1.NP	0.32	Špaletové okno dělené třemi křídly a horním půlkulatým dílem vně 1549 x 2441 mm. Okno je z měkkého dřeva. Především vnější křídla jsou za životností, srazové klapačky vypršelé, zteřelé. Křídla jsou rozklíčena a mají silně se rozpadající čepy. Statika křidel je velmi narušena a závěsy jsou v zadlabání uvolněna. Křídla nelze pohodlně otvírat, protože zde dochází ke kolizi křídla s meziokením parapetním deštěním jak následkem svěšení a zkroutení křidel, tak i z důvodu degradace a prohýbání spodního deštěního okenního rámu. Okenní rozvory nejsou funkční a okno nelze kompletně uzavřít. Hrozí zde nebezpečí zranění a prasknutí skla při zavírání křidel. Rám okna je velmi poškozený jak mechanicky, tak i následkem působení vnějších povětrnostních vlivů a je již za svou životností. Jako těštění okenních křidel je osazen jen těžko odstranitelný tzv. kovotěs. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní mezi okenní parapetní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná nebo vhodná výměna celého okna za repliku celého okna <u>Popis dalších individuálních vad okna:</u> - záskočka křidel je nefunkční - vnější křídla nelze uzavřít - vnitřní křídla nelze uzavřít - mech.poškození rámu, křidel a klapáček			kancelář	replika

1.NP	0.33 Špaletové okno dělené třemi křídly a horním půlkulatým dílem vně 1549 x 2441 mm. Okno je z měkkého dřeva. Především vnější křídla jsou za životností, srazové klapačky vypršelé, zteřelé. Křídla jsou rozklíčena a mají silně se rozpadající čepy. Statika křidel je velmi narušena a závěsy jsou v zadlabání uvolněna. Křídla nelze pohodlně otvírat, protože zde dochází ke kolizi křídla s meziokením parapetním deštěním jak následkem svěšení a zkroutení křidel, tak i z důvodu degradace a prohýbání spodního deštění okenního rámu. Okenní rozvory nejsou funkční a okno nelze kompletně uzavřít. Hrozí zde nebezpečí zranění a prasknutí skla při zavírání křidel. Rám okna je velmi poškozený jak mechanicky, tak i následkem působení vnějších povětrnostních vlivů a je již za svou životností. Jako těštění okenních křidel je osazen jen těžko odstranitelný tzv. kovotěs. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní mezi okenní parapetní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná nebo vhodná výměna celého okna za repliku celého okna <u>Popis dalších individuálních vad okna:</u> - záskočka křidel je nefunkční - vnější křídla nelze uzavřít - vnitřní křídla nelze uzavřít - mech.poškození rámu, křidel a klapáček	 	kancelář	replika
1.NP	0.34 Špaletové okno dělené třemi křídly a horním půlkulatým dílem vně 1549 x 2441 mm. Okno je z měkkého dřeva. Především vnější křídla jsou za životností, srazové klapačky vypršelé, zteřelé. Křídla jsou rozklíčena a mají silně se rozpadající čepy. Statika křidel je velmi narušena a závěsy jsou v zadlabání uvolněna. Křídla nelze pohodlně otvírat, protože zde dochází ke kolizi křídla s meziokením parapetním deštěním jak následkem svěšení a zkroutení křidel, tak i z důvodu degradace a prohýbání spodního deštění okenního rámu. Okenní rozvory nejsou funkční a okno nelze kompletně uzavřít. Hrozí zde nebezpečí zranění a prasknutí skla při zavírání křidel. Rám okna je velmi poškozený jak mechanicky, tak i následkem působení vnějších povětrnostních vlivů a je již za svou životností. Jako těštění okenních křidel je osazen jen těžko odstranitelný tzv. kovotěs. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní mezi okenní parapetní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná nebo vhodná výměna celého okna za repliku celého okna <u>Popis dalších individuálních vad okna:</u> - záskočka křidel je nefunkční - výrazné poškození rámu ve spodní části vnější strany. - nelze dovřít křídla	 	kancelář	replika
1.NP	0.35 Špaletové okno dělené třemi křídly a horním půlkulatým dílem vně 1512 x 2497 mm. Okno je z měkkého dřeva. Především vnější křídla jsou za životností, srazové klapačky vypršelé, zteřelé. Křídla jsou rozklíčena a mají silně se rozpadající čepy. Statika křidel je velmi narušena a závěsy jsou v zadlabání uvolněna. Křídla nelze pohodlně otvírat, protože zde dochází ke kolizi křídla s meziokením parapetním deštěním jak následkem svěšení a zkroutení křidel, tak i z důvodu degradace a prohýbání spodního deštění okenního rámu. Okenní rozvory nejsou funkční a okno nelze kompletně uzavřít. Hrozí zde nebezpečí zranění a prasknutí skla při zavírání křidel. Rám okna je velmi poškozený jak mechanicky, tak i následkem působení vnějších povětrnostních vlivů a je již za svou životností. Jako těštění okenních křidel je osazen jen těžko odstranitelný tzv. kovotěs. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní mezi okenní parapetní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná nebo vhodná výměna celého okna za repliku celého okna <u>Popis dalších individuálních vad okna:</u> - výrazné poškození rámu ve spodní části vnější strany. - nelze dovřít křídla	 	kancelář	replika

1.NP	0.36	Špaletové okno dělené třemi křídly a horním půlkulatým dílem vně 1549 x 2441 mm. Okno je z měkkého dřeva. Především vnější křídla jsou za životností, srazové klapačky vypršelé, zteřelé. Křídla jsou rozklíčena a mají silně se rozpadající čepy. Statika křidel je velmi narušena a závěsy jsou v zadlabání uvolněna. Křídla nelze pohodlně otvírat, protože zde dochází ke kolizi křídla s meziokením parapetním deštěním jak následkem svěšení a zkroucení křidel, tak i z důvodu degradace a prohýbání spodního deštění okenního rámu. Okenní rozvory nejsou funkční a okno nelze kompletně uzavřít. Hrozí zde nebezpečí zranění a prasknutí skla při zavírání křidel. Rám okna je velmi poškozený jak mechanicky, tak i následkem působení vnějších povětrnostních vlivů a je již za svou životnosti. Jako těštění okenních křidel je osazen jen těžko odstranitelný tzv. kovotěs. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní mezi okenní parapetní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná nebo vhodná výměna celého okna za repliku. <u>Popis dalších individuálních vad okna:</u> - záskočka křidel je nefunkční - výrazné poškození rámu ve spodní části vnější strany. - nelze dovřít křídla			podatelna	replika
1.NP	0.37	Špaletové okno dělené třemi křídly a horním půlkulatým dílem vně 1549 x 2441 mm. Okno je z měkkého dřeva. Především vnější křídla jsou za životností, srazové klapačky vypršelé, zteřelé. Křídla jsou rozklíčena a mají silně se rozpadající čepy. Statika křidel je velmi narušena a závěsy jsou v zadlabání uvolněna. Křídla nelze pohodlně otvírat, protože zde dochází ke kolizi křídla s meziokením parapetním deštěním jak následkem svěšení a zkroucení křidel, tak i z důvodu degradace a prohýbání spodního deštění okenního rámu. Okenní rozvory nejsou funkční a okno nelze kompletně uzavřít. Hrozí zde nebezpečí zranění a prasknutí skla při zavírání křidel. Rám okna je velmi poškozený jak mechanicky, tak i následkem působení vnějších povětrnostních vlivů a je již za svou životnosti. Jako těštění okenních křidel je osazen jen těžko odstranitelný tzv. kovotěs. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní mezi okenní parapetní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná nebo vhodná výměna celého okna za repliku. <u>Popis dalších individuálních vad okna:</u> - absence plechové klapačky - výrazné poškození rámu ve spodní části vnější strany. - nelze dovřít křídla - záskočka křidel je nefunkční			podatelna	replika